

# ELEKTRICKÁ KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA I

Úroveň této konstrukce i její význam pro kutily dosvědčuje výsledek poslední konstruktérské soutěže — umístila se jako jediná na prvním místě — a porota konstrukci neposuzovala jen podle výkresů a fotografií, ale u jejího autora v Děčíně, za účasti odborníka, ji vyzkoušela. Autor Miloš Zelinka na problému pracuje už deset let. Publikovaný typ je už osmý v řadě. I když už dnes je možno říci, že další typ bude možno výrobně zjednodušit, je i tento osmý tak zdařilý, že pravděpodobně předčí podobné zahraniční svářečky.

## STRUČNÝ POPIS PŘÍSTROJE

Autogenní svařování je velice potřebná technologie pro svařování tenkých plechů (zejména pro automobilisty), ale pro velkou většinu z nich je prakticky nedostupná. (Svařovat může pouze školený odborník, při práci se používají tlakové láhve s kyslíkem a acetylenem, které si není možno opatřit.) Svařování kyslíkopropanbutanovou soupravou, která se někdy objeví v prodejnách, není rovnocennou náhradou, je vhodné spíše pro pájení natvrdo, pro svařování nemá potřebnou teplotu plamene. I s tímto zaříze-

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí  
Proud  
Příkon  
Účinnost přístroje  
Provozní tlak  
Teplota plamene  
Množství plynu  
Rozměry přístroje  
Hmotnost přístroje  
Tloušťka svařovaného plechu  
Pracovní teplota elektrolyzérů

220 V, 50 Hz  
max. 10 A  
2200 VA  
cca 90 %  
100 kPa  
max. 3300 °C  
max. 320 l.h<sup>-1</sup>  
630×340×250 mm  
30 kg  
max. 2,5 mm  
do 40 °C

Zvýšený výkon:  
Příkon  
Množství plynu  
Tloušťka svařovaného plechu

2800 VA  
přes 400 l.h<sup>-1</sup>  
max. 3 mm

ním smí pracovat pouze školený odborník a i zde je nutno vyměňovat tlakové láhve.

Nabízíme Vám proto tuto elektrickou kyslíkovo-vodíkovou svářečku, kterou je možno svářet ocelové plechy až do tloušťky 2,5 mm; proto je vhodná zejména pro opravy karoserií automobilů a ostatní běžné svařování, pájení natvrdo i kalení drobných součástí.

Na rozdíl od klasického (autogenního) způsobu svařování pracuje tento přístroj bez tlakových nádob (zásobní-

ků plynů), takže zcela odpadá největší nebezpečí, které vzniká při manipulaci s tlakovými nádobami.

Přístroj pracuje na principu rozkladu destilované vody elektrickým proudem (elektrolýza). Vznikající plyny — kyslík a vodík — se potom používají jako palivo při svařování. Pro zlepšení vlastností plamene se do této směsi přidává ještě malé množství butanu z tlakové nádoby. (Tlaková nádoba se jinak používá pro malé variče a je běžně k dostání za 12,50 Kčs, prázdnou lze vyměnit za 4,10 Kčs. Jedna náplň butanové nádoby vystačí na několik hodin práce podle velikosti plamene a tloušťky svařovaného materiálu.)

Množství vyvinutých plynů a tím i velikost plamene lze plynule elektricky regulovat, což umožňuje svářet plechy i tenčí než 0,1 mm.

Vyvinuté plyny proudí z pracovních válců 1 a+b (elektrolyzérů) do slučovacího dílu 2, kde se filtrují a dále přes průtokoměr 4 do rozbočky 7, kde se přidává butan 3 a dále přes pojistku zpětného šlehnutí plamene 6 do hořáku. Tlak kontrolujeme manometrem 5 (obr. 1).

Aby bylo zaručeno bezpečné svařování, jsou proudící plyny položeny do cesty dvě pojistky 6 proti zpětnému šlehnutí plamene. První je umístěna na výstupu z přístroje a druhá v rukojeti vlastního hořáku. Tyto pojistky znemožňují vniknutí plamene do pří-





stroje a tak zabraňují možné havárii.

Z hlediska elektrické instalace pracuje přístroj na normální síťové napětí 220 V/50 Hz, max. proud 10 A, z toho tedy vyplývá maximální příkon 2200 VA. Pro vlastní elektrolyzu je nutno střídavý proud usměrnit pomocí čtyř diod KY 712. Stejnoseměrný proud se pak pomocí 23 pólového kartáčového přepínače přivádí na kruhové elektrody elektrolyzérů.

Je-li přepínač v poloze 1, je zapojeno všech 156 elektrolytických článků a přístroj vyvíjí minimální množství plynů, neboť konstantní napětí 220 V se stejnoměrně rozloží na všechny články. Postupným otáčením přepínače odstavujeme jednotlivé články (jmenovité napětí na jednotlivých článcích postupně vzrůstá) až do polohy 23, kdy je zapojeno pouze 112 článků a přístroj vyvíjí maximální množství plynů. Množství odebíraného proudu kontrolujeme na ampérmetru.

V elektrickém okruhu je ještě zapojen malý transformátoček 220 V/24 V sloužící pouze pro napájení kontrolních žárovek. Ovládání solenoidového ventilu, kterým se otevírá a uzavírá přívod butanu, je na 220 V. Všechny

důležité funkce jsou jistěny mikrospínači; vypnutím kteréhokoli z nich je okamžitě přerušen přívod proudu do elektrolyzérů a přístroj přestává pracovat.

Jsou to tato kontrolní místa:

mikrospínač **1.31** — zajišťují nastavení elektrolyzérů do pracovní polohy

mikrospínač **2.42** — pomocí plováku kontroluje, zda elektrolyt neprotéká do sloučeného dílu

mikrospínač **5.15a** — kontroluje minimální pracovní tlak 80 až 90 kPa

 
mikrospínač **5.15b** — kontroluje max. pracovní tlak 110 kPa

mikrospínač **10.11** — kontroluje max. provozní teplotu elektrolyzérů (do 40 °C).

Abychom zabránili manipulaci nepovolaným osobám, je přístroj opatřen patentním zámekem a patentním spínačem elektrického proudu. Vodovodnou polohu elektrolyzérů zajistíme pomocí stavitelných nožiček a kontrolujeme vodovádou umístěnou na pevné přístrojové desce. Estetický vzhled celého přístroje dosáhneme vhodným popisem a povrchovou úpravou krytů. Pohled na vnitřní uspořádání přístroje je na **obr. 2**.

## POPIS FUNKCE PŘÍSTROJE


Účinkem stejnoměrného proudu se voda rozkládá na vodík a kyslík.



Tento děj, kdy dochází k přímé přeměně elektrické energie na energii chemickou, se nazývá elektrolyza a ta může probíhat v zapojení buď monopolárním, nebo bipolárním. V bipolárním zapojení je jedna strana elektrody anodou v jednom článku a zároveň katodou v článku sousedním (**obr. 3**).


Účinnost průmyslových elektrolyzérů se pohybuje kolem 50 %. Mezi jejich elektrodami musí být totiž umístěny tzv. diafragmy, které zabraňují vzájemnému mísení obou plynů. Tyto diafragmy ale způsobují jisté ztráty, stejně jako parazitní proudy, které vznikají mezi propojovacími kanálky do jednotlivých článků u těchto elektrolyzérů.

Bipolární elektrolyzéry v našem přístroji neoddělují vyvíjené plyny, proto nepotřebují diafragmy. Toto uspořádání dovoluje přiblížit elektrody blíže k sobě, ztráta napětí při přechodu z jednoho článku do druhého je minimální a účinnost elektrolyzérů je tedy asi 90 %.

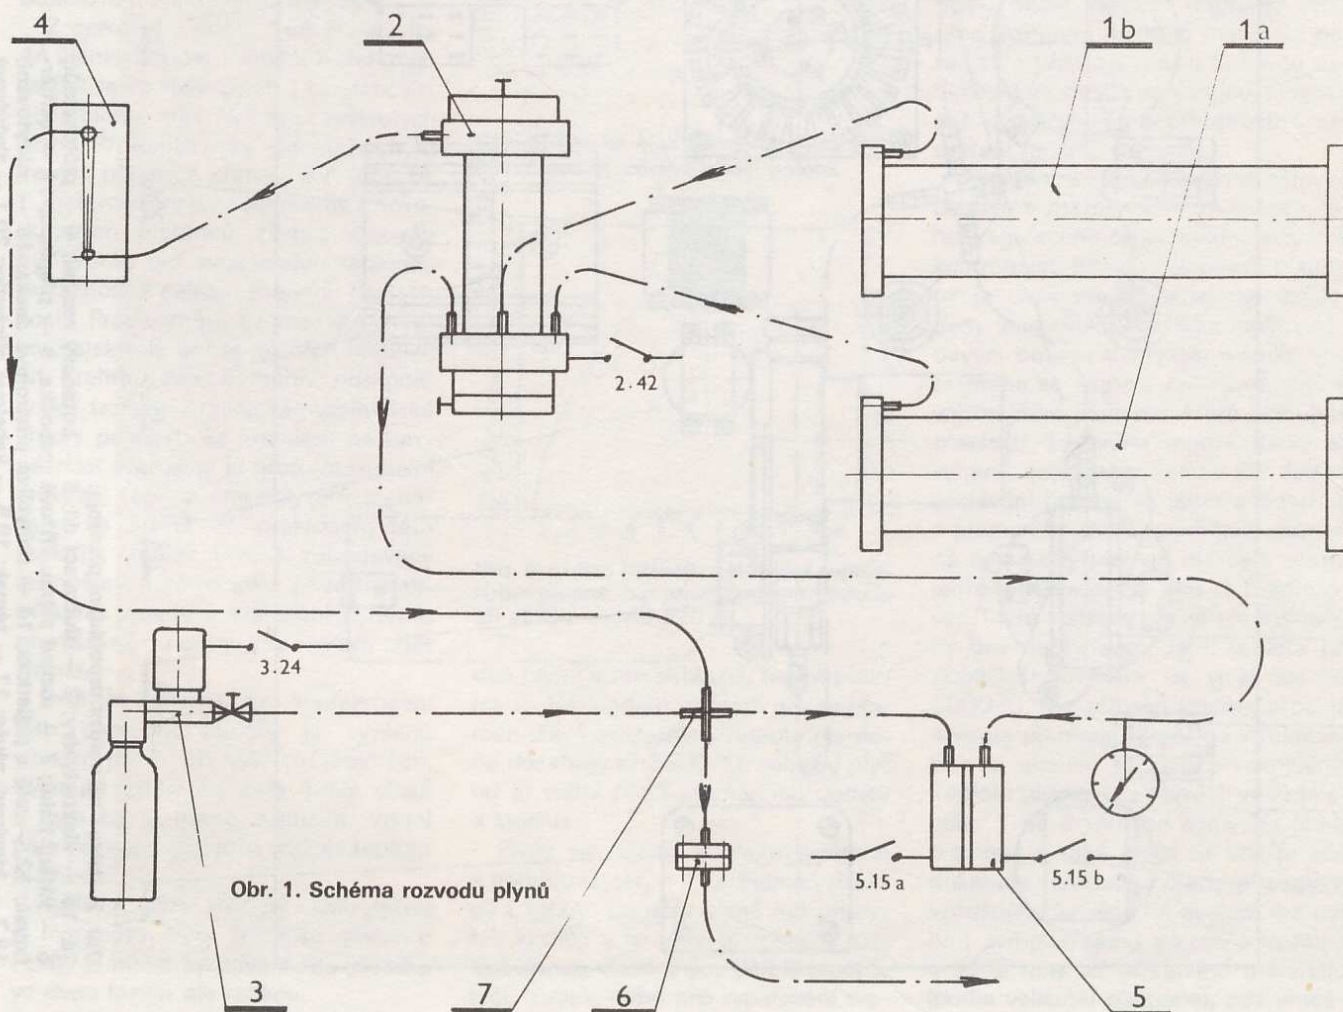

Obr. 1. Schéma rozvodu plynů



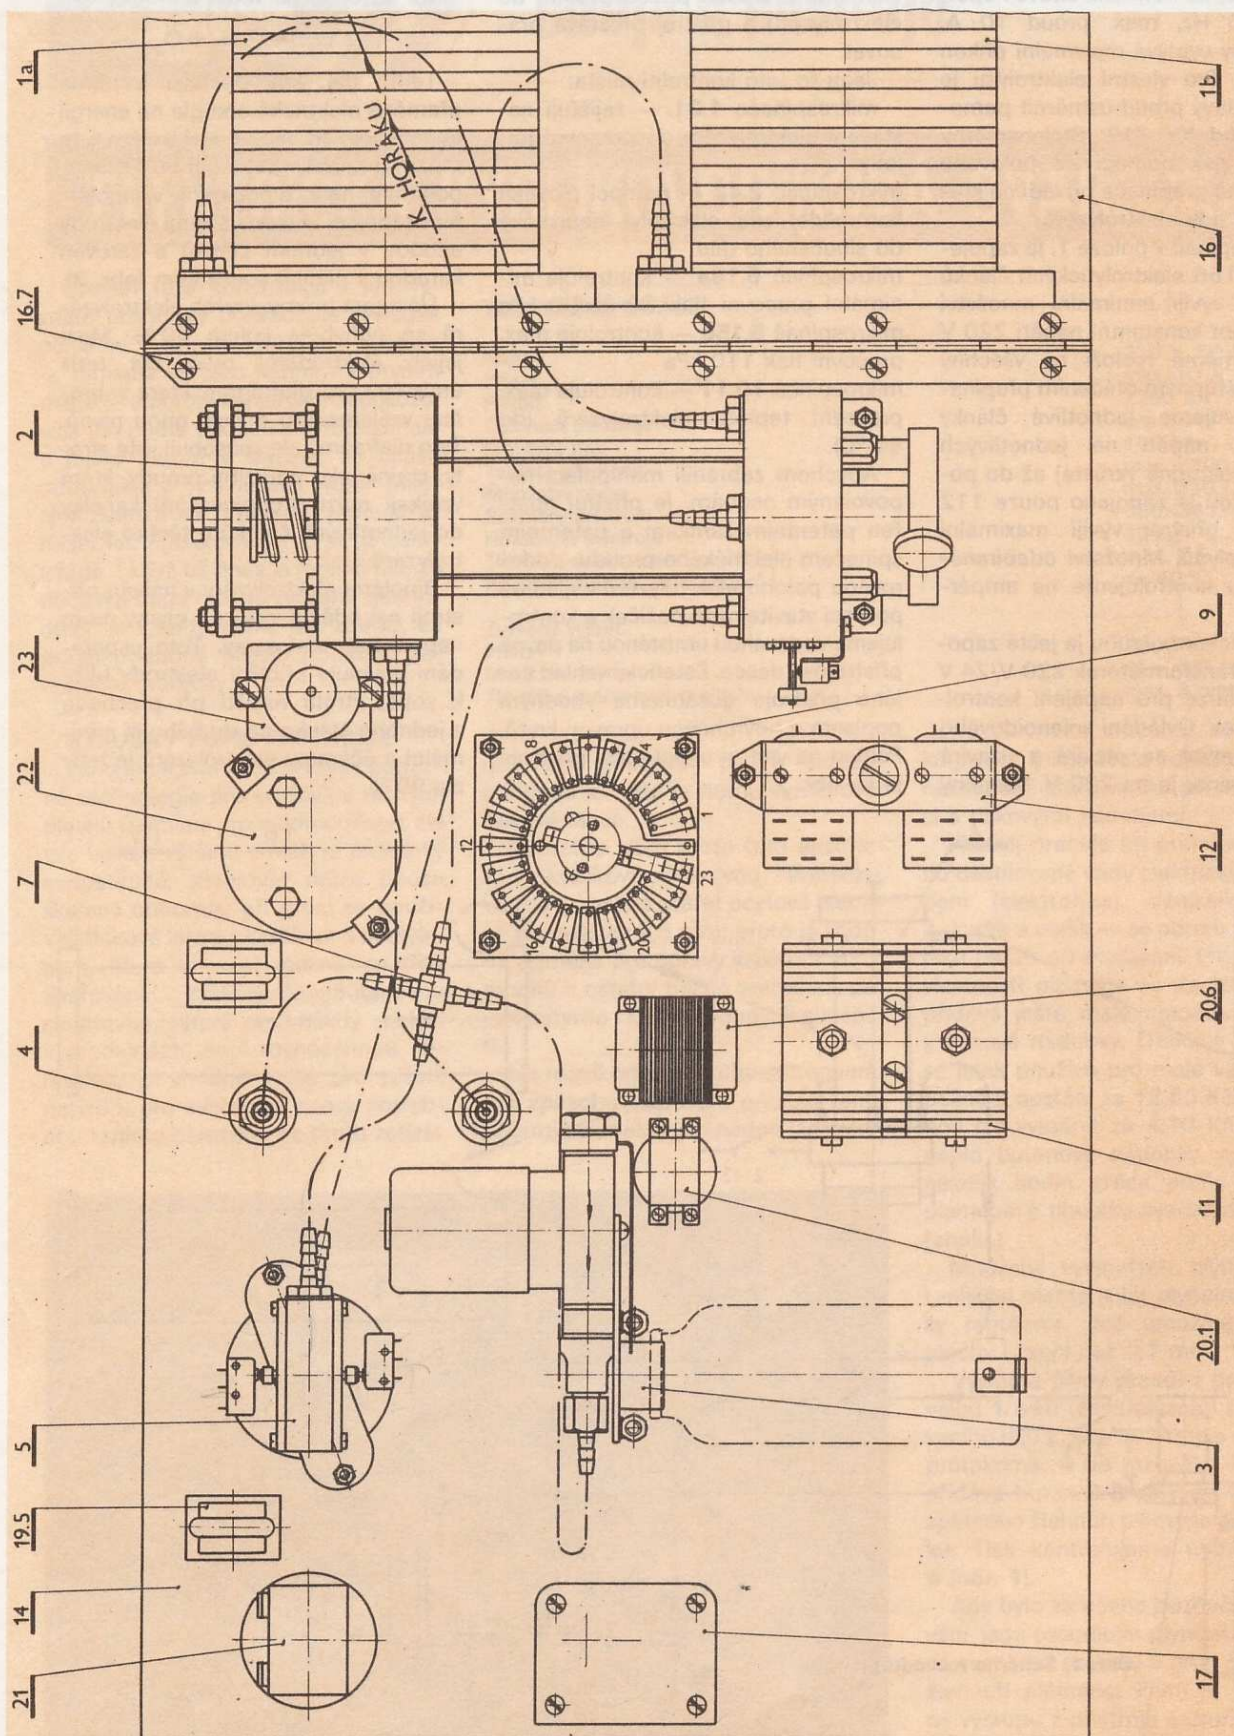

Obr. 2. Pohled na vnitřní uspořádání přístroje:  
 1a, 1b — elektrolyzéry; 2 — slučovací díl; 3 — butanový rozvod; 4 — průtokoměr;  
 5 — jistění tlaku; 7 — rozvod plynu, křížová rozbočka; 9 — přepínač; 11 — usměrňovač; 12 — relé s pojistkou; 14 — pohyblivá přístrojová deska; 16 — zakrytování; 16.7 — klavirový závěs; 17 — zámeček; 19.5 — kabelové příchytky; 20.1 — tlačítkový ovladač; 20.6 — transformátor; 21 — hlavní spínač; 22 — ampérmetr; 23 — pojistka



Jelikož však destilovaná voda elektrický proud téměř nevede, musíme pro zvýšení vodivosti do ní přidat elektrolyt; v našem případě použijeme hydroxid draselný (KOH) v koncentraci 25 až 30 %.

Teoretické napětí pro elektrický rozklad vody je 1,23 V. Vzhledem k odporům v elektrolytu a v elektrodách je svorkové napětí ve skutečnosti větší a pohybuje se kolem 2 V. Pro vyvinutí 1 m<sup>3</sup> vodíku a 0,5 m<sup>3</sup> kyslíku je teoreticky potřeba 2,95 kWh.

Jako materiál pro elektrody pracující v alkalickém elektrolytu se nejčastěji používá ocelový plech, který má poniklovanou pouze jednu stranu. Na niklované straně je potom anoda a uvolňuje se na ní kyslík. Na nepokovené straně je katoda, na níž se uvolňuje vodík (obr. 4).

Elektrolyzér má celkem 156 článků, které jsou z výrobních a prostorových důvodů rozděleny do dvou částí po 78 článcích. V horní části každé elektrody jsou dva otvory pro výstup vyvinutých plynů. Oba válce elektrolyzéru jsou uloženy otočně kolem podélné osy. Při pootočení do plnicí polohy slouží jeden z otvorů pro plnění či doplňování elektrolytu (obr. 5).

Z celkového počtu 156 článků lze 44 články odpojit. Probíhá-li elektrolyza pouze ve zbývajících 112 článcích, dosáhneme max. množství vyvinutých plynů. Při tomto max. výkonu bychom neměli překročit proud 10 A (obr. 6).

Elektrolyzéry jsou sestaveny z novodurových prstenců. (Tento materiál byl vybrán pro svou malou tepelnou roztažnost a celkem snadnou dostupnost.) Pracujeme-li na maximální výkon, elektrolyzéry se rychleji oteplují; při přehřátí by se mohly poškodit, neboť teplem ztrácejí termoplastické hmoty pevnost. Se zřetelem na bezpečnost svařování je proto maximální provozní teplota elektrolyzérů stanovena na 40 °C. Při překročení této teplotní hranice vypíná zabudovaný termostat automaticky přívod elektrického proudu a svařování je nutno přerušit až do doby, kdy teplota opět klesne.

Druhým důvodem pro nepřekročení této provozní teploty je zvýšená vlhkost plynů při vyšších teplotách. Vyvinuté plyny by byly příliš vlhké a bylo by je nutno vysoušet. Vodní pára při svařování totiž snižuje teplotu plamene.


Kyslík a vodík získaný elektrolyzou je naprosto čistý a tímto získáme i čistý plamen. Spalování zde probíhá ve dvou fázích dle reakce:

1. fáze:  $4\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O} +$


$+ 54,42 \text{ MJ/m}^3 = 1300 \text{ kcal/m}^3$

2. fáze:  $2\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 = 4\text{H}_2\text{O} +$   
 $53,17 \text{ MJ/m}^3 = 1270 \text{ kcal/m}^3$


Ve druhé fázi odebírá plamen potřebný další kyslík z okolního vzduchu. Spalovací proces probíhá postupně. Vzniklé vodní páry se při teplotách nad 1500 °C při styku se žhavým kovem znovu částečně rozkládají na

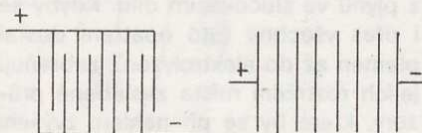


Obr. 3. Schéma zapojení elektrolyzérů: vlevo monopolární, vpravo bipolární

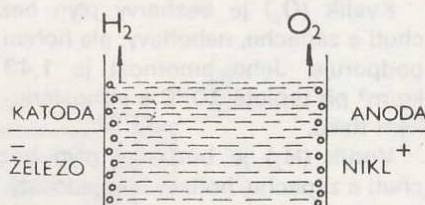

Obr. 4. Uspořádání elektrod

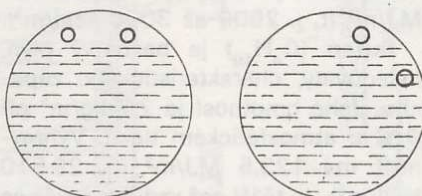

Obr. 5. Poloha elektrolyzérů: vlevo pracovní poloha, vpravo plnicí poloha

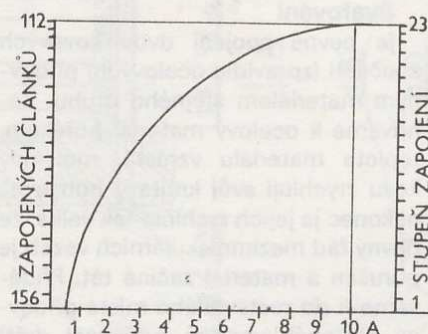

Obr. 6. Křivka udávající závislost zapojeného stupně na procházejícím proudu při stálém napětí 220 V

oba plyny a tím ochlazují teplotu plamene. Rozkladem vodních par se plamen stává oxidačním. Teplota plamene dosahuje až 3300 °C, neboť v plynu je velký podíl atomárního vodíku a kyslíku.

Plyny se vyvíjejí v elektrolyzérech v poměru  $\text{O}_2:\text{H}_2 = 1:2$ . Plamen získaný z tohoto poměru plynů má přebytek kyslíku a je tedy plamenem oxidačním. Je vhodný pro dělení plechů, tyčí, trubek, nebo pro vypalování tvarových otvorů či obvodů.

Pro sváření však potřebujeme plamen neutrální nebo mírně redukční. Toho bychom dosáhli při poměru  $\text{O}_2:\text{H}_2 = 1:3,5$ . V našem případě však nemůžeme poměr plynů ovlivnit, neboť elektrolyzou se vyvíjí stále  $\text{O}_2:\text{H}_2 = 1:2$ . Více vodíku pro zlepšení mísičného poměru prostě nemáme. Proto pro obohacení a zredukování plamene použijeme butan z malé tlakové nádoby. Z této nádoby lze získat zhruba 40 litrů plynného butanu ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ). Mísíčí poměr pro hoření butanu je:  $\text{O}_2:\text{C}_4\text{H}_{10} = 2,5:1$ . Z toho je patrné, že pro zredukování plamene kyslíko-vodíkového postačí jen velmi málo butanu. Na 18 dílů směsi kyslík-vodík je třeba jen jeden díl butanu. To znamená, že při sváření plechu 1 mm tlustého, kdy je hodinová spotřeba asi 140 litrů směsi kyslík-vodík, přidáme  $140:18 = 7,7$  litru butanu. Na sváření této tloušťky plechu nám vydrží jedna náplň tlakové nádoby butanu zhruba pět hodin.

K odpaření butanu z tlakové nádoby je potřeba teplo, které se odebírá z odpařované kapaliny. Při velkém odběru plynu může být spotřeba tepla větší, než ohřev z okolí a odpařování plynu může váznout. Proto je lepší před svářením tlustého materiálu nasedit do přístroje novou tlakovou nádobku. Původní poloprázdnou nádobku pak vypotřebujeme příležitostně pro sváření tenčího materiálu.

Přidáním butanu získáme zároveň plamen s vnitřním zářivým jádrem, jehož regulaci můžeme snadno vizuálně kontrolovat. Příčinou svítivosti plamene je uhlík vzniklý tepelným rozkladem uhlovodíku. Při postupném přidávání butanu do kyslíko-vodíkového plamene se nejprve začíná objevovat vnitřní jádro plamene, které postupně přechází do světle modré barvy až vybarví celé zářivé jádro. Při dalším přidávání butanu se jádro prodlužuje a plamen se stává redukčním. Správně nastavený plamen má celé vnitřní jádro vybarvené a začíná se prodlužovat. Takto seřízený plamen je nastavený pro dobrý svar. Jeho teplota při doplnění butanem se sníží asi na 3000 °C, ale zároveň vzroste tepelná energie plamene téměř na dvojnásobek a plamen je téměř bezhlučný. Teplota plamene je největší ve vzdálenosti 1 až 2 mm od svítivého jádra plamene a také tavící se kov je zde dokonale chráněn před přístupem vzdušného kyslíku. Při sváření má být hrot svítivého jádra plamene vzdálen 1 až 2 mm od svářeného materiálu (podle velikosti plamene), což umožňuje rychlé ohřátí materiálu a co nej-



užší pás ohřevu kolem svaru. Tím se snižuje pnutí a deformace materiálu na nejmenší míru. Ponořením svítivého jádra do svárové lázně se roztavený materiál oxydličuje a tím i spaluje.

Sváření s oxidačním plamenem způsobuje spalování kovu. Také jiskření a pění svářecí lázně je způsobeno přebytkem kyslíku a takto vzniklý svár je pórovitý. Proto musíme věnovat velkou pozornost správnému nastavení plamene a při sváření držet hořák tak, abychom svítivým kuželem plamene nevnikli do tavicí lázně.

Při sváření nelze vyloučit možnost zpětného šlehnutí plamene do přístroje, což by způsobilo jeho havárii. Směs plynů vycházející z elektrolyzérů je totiž třaskavá, prochází postupně celým přístrojem a teprve v hubici hořáku je zapálena. Rychlost hoření této směsi je značná — je to 20 až 30 m/s.

Zpětnému šlehnutí plamene do přístroje je proto nutno v každém případě a za každých okolností zabránit. K tomu účelu je v našem přístroji tak zvaná suchá pojistka, jejímž základním prvkem je destička ze spékaného (sintrovaného) bronzu zhotoveného technologií práškové metalurgie. Výrobem spékaných kovů v ČSSR je ZVL Dolný Kubín. Ještě lepším materiálem je spékaná nerezavějící chromniklová ocel. Tloušťka těchto destiček musí být 4 mm, abychom měli dostatečný počet jemných pórů a kapilárních dutin, které plamen chladí a přispívají tak k jeho rychlé likvidaci. Střední rozteč pórů tohoto materiálu je 40 mikronů (0,04 mm). Tlaková ztráta způsobená průchodem plynů přes póry spékaného kovu by neměla překročit 5 kPa.

Pokud by se někomu nepodařilo sehnat spékaný materiál, lze použít keramický filtr nejméně 10 mm tlustý nebo v krajním případě úlomek z brusného kotouče, který je však nutno přesně opracovat.

V přístroji jsou namontovány tyto pojistky celkem dvě. Prvá na výstupu

z přístroje a druhá v tělese rukojeti hořáku. Kdo má možnost, může místo pojistky v rukojeti hořáku použít hoto-vou pojistku, která je součástí svařovací rukojeti U5P (výrobce ChKZ Chotěboř). Pojistku na výstupu z přístroje musíme vyrobit podle návodu.

Zpětnému šlehnutí plamene zabráňuje i filtr pro odstranění vlhkosti z plynů ve slučovací dílu. Kdyby se i přes všechna tato opatření dostal plamen až do elektrolyzérů, zabráňují jejich roztržení místa zeslabená průzory, které by se při náhlém zvýšení tlaku uvolnily a propustily tlakový náraz

#### Charakteristika použitých plynů

**Kyslík ( $O_2$ )** je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nehořlavý, ale hoření podporuje. Jeho hmotnost je 1,43 kg/m<sup>3</sup> při teplotě 20 °C a atmosférickém tlaku.

**Vodík ( $H_2$ )** je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, hořlavý a nejedovatý. Jeho hmotnost je pouze 0,09 kg/m<sup>3</sup> při teplotě 20 °C a atmosférickém tlaku. Jeho výhřevnost je 10,5 až 12,5 MJ/m<sup>3</sup> (t. j. 2500 až 3000 kcal/m<sup>3</sup>).

**Butan ( $C_4H_{10}$ )** je bezbarvý plyn, nejedovatý, charakteristického zápachu. Jeho hmotnost je 2,7 kg/m<sup>3</sup> při 0 °C a atmosférickém tlaku. Výhřevnost má 123,5 MJ/m<sup>3</sup> (tj. 29 510 kcal/m<sup>3</sup>). Je těžší než vzduch, takže se drží při zemi.

#### PRÁCE S PŘÍSTROJEM

##### Svařování

Je pevné spojení dvou kovových součástí (zpravidla ocelových) přidáním materiálem stejného druhu. Zahříváme-li ocelový materiál hořákem, teplota materiálu vzrůstá, molekuly kovu zrychlují svůj kmitavý pohyb až nakonec je jejich rychlost tak velká, že pevný řád mezimolekulárních vazeb je porušen a materiál začíná tát. Přidáváme-li do roztaveného místa přidávaný materiál (vhodný svařovací drát) kovy se spojí — svaří.

Pro kyslíko-vodíkový plamen se jako

nejvhodnější osvědčil svářecí drát C-113 (stará značka C-42) nebo C-125 (C-52), který se normálně používá pro sváření v ochranné atmosféře kysličníku uhlíčitýho ( $CO_2$ ). Tento svářecí drát je poměděný a je legován manganem a křemíkem. Tyto prvky se při sváření lépe slučují s kyslíkem než tekuté železo a tím tavnou lázeň dezoxidují. Vzniklé kysličníky vytvoří na povrchu svaru nepatrné množství strusky, kterou není třeba odstraňovat. Tyto svářecí dráty se vyrábějí v rozměrech 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2 a 2,5 mm. Lze si je objednat na dobírku na adrese: TEMOS, podnik MP, ul. I. Krasku 3, 934 14 Levice.

Pro svařování různě silných materiálů je třeba dodat různé množství tepla. Toto množství je závislé na velikosti otvoru svařovací hubice a rychlosti svařování. Při sváření dbáme na to, abychom materiál zbytečně nepřehřívali, neboť následkem přehřátí hrubne struktura svaru a jeho pevnost a ostatní mechanické vlastnosti se zhoršují. Proto je vhodné svářet co nejrychleji, abychom zachovali co nejvíce fyzikální vlastnosti materiálu.

V základním vybavení přístroje jsou hubice s otvory Ø 0,5; 0,75; 1 a 1,3. Ty postačí pro sváření od tloušťky plechu 0,2 mm až do 3 mm (tab. 1). Pro svařování tenčích materiálů je nutné vyrobit svařovací hubice s menšími otvory.

Při správném seřízení plamene lze nastavit velmi jemný plamen, který je stabilní i při délce 1 mm. Je vhodný pro nejjemnější práce. Při použití hubice Ø 1,3 a plném výkonu přístroje lze nařít plamen dlouhý až 300 mm, který je mimo sváření vhodný též pro nahřívání.

Při běžném svařování se svářecí hubice neohřívají, zůstávají stále chladné. Pouze při svařování koutových svarů, kdy je hubice ohřívána odraženým plamenem, může dojít k nadměrnému ohřátí hubice. Proto je třeba tomu předejít občasným ochlazením hubice ve vodě.

#### Pájení natvrdo

Je pevné spojení dvou kovových součástí (zpravidla ocelových) materiálem jiného druhu s nižší tavicí teplotou, nejčastěji stříbrnou pájkou či mosazí. Spojení je velmi pevné. Hořákem zahříváme těsné okolí budoucího spoje, po dostatečném zahřátí přiložíme pájku, která se teplem roztaví a zateče do spáry. Tato spára má být co nejužší.



Při pájení se používá dezoxidačního prostředku, obvykle práškového bora-

Tab. 1

Tloušťka plechu (mm)	Spotřeba plynu (l.h <sup>-1</sup> )	Ø otvoru hubice (mm)	Příkon (W)
0,02—0,05	5	0,1	38
0,05—0,1	10	0,2	75
0,1 —0,2	20	0,3	150
0,2 —0,5	50	0,5	375
0,5 —1	100	0,75	750
1 —2	200	1,0	1500
2 —4*	400	1,3	3000

\*Plechů tlustší než 2,5 mm lze svářet pouze po zvětšení výkonu celého přístroje pomocí přidavného transformátoru, které bude popsáno v návodu ke stavbě přístroje v příštím čísle sborníku




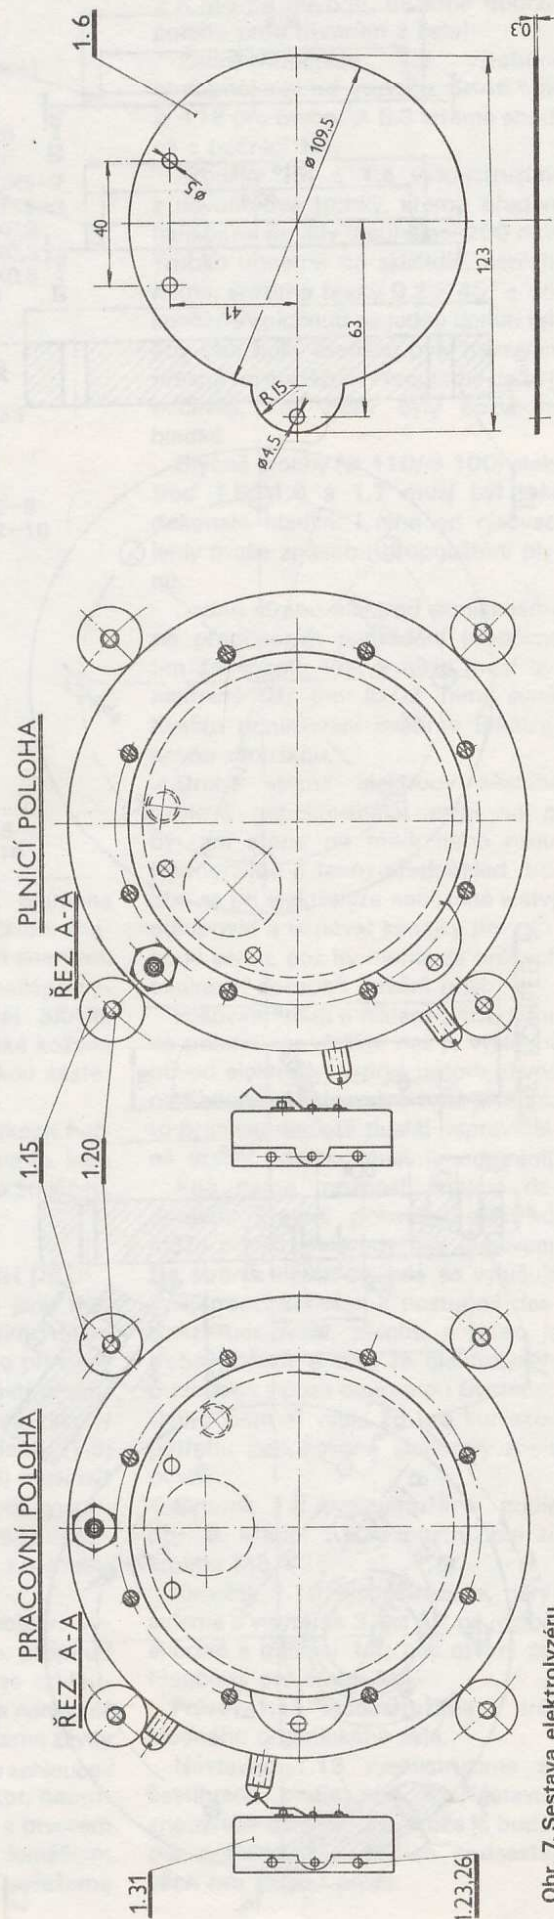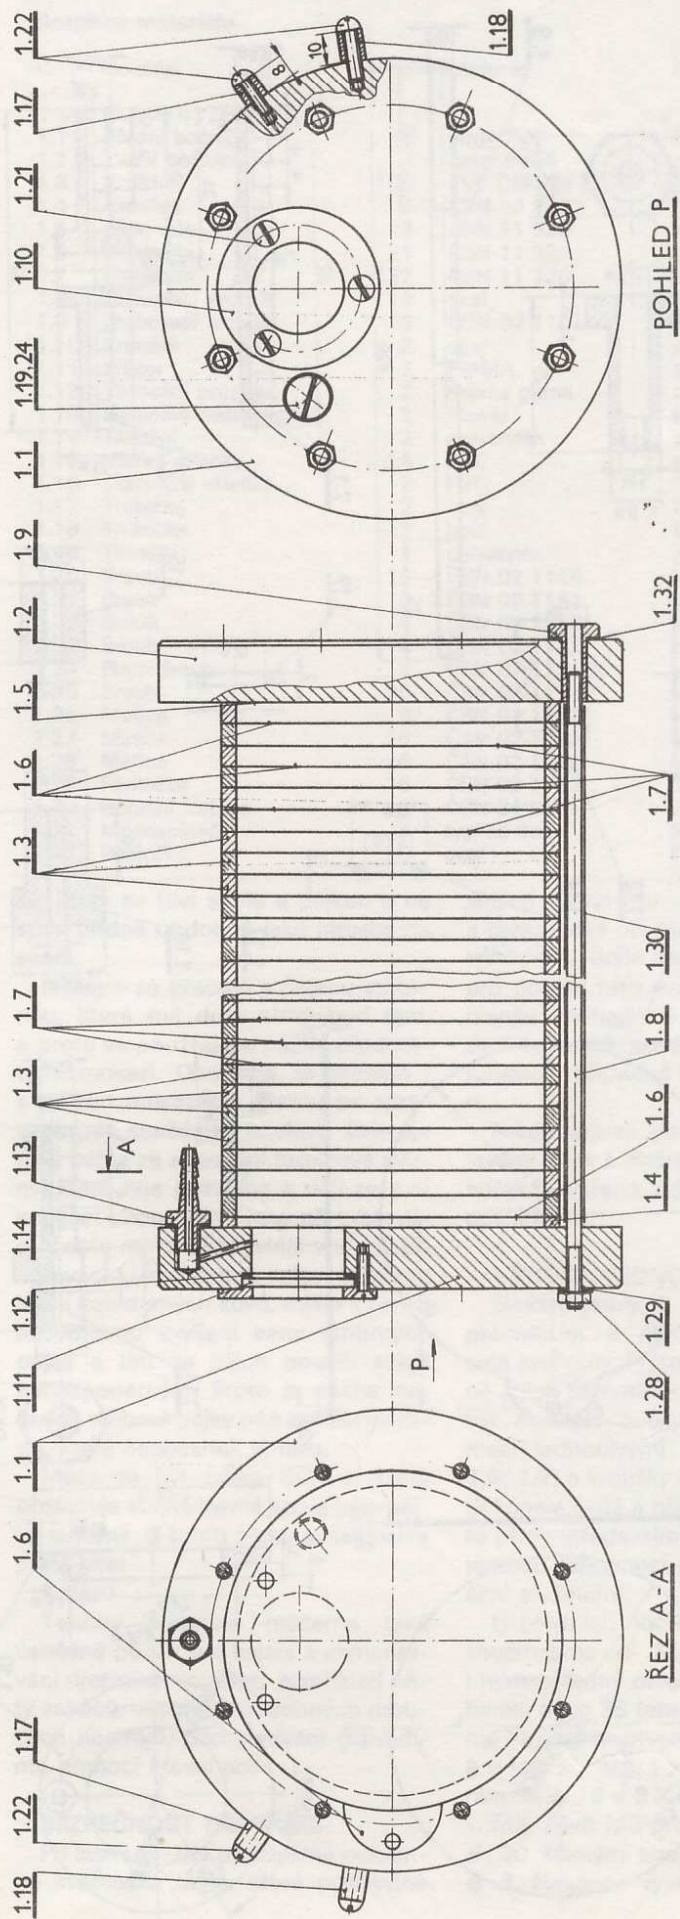

Obr. 7. Sestava elektrolyzérů



Obr. 8. Detaily elektrolyzérů a křížová rozbočka

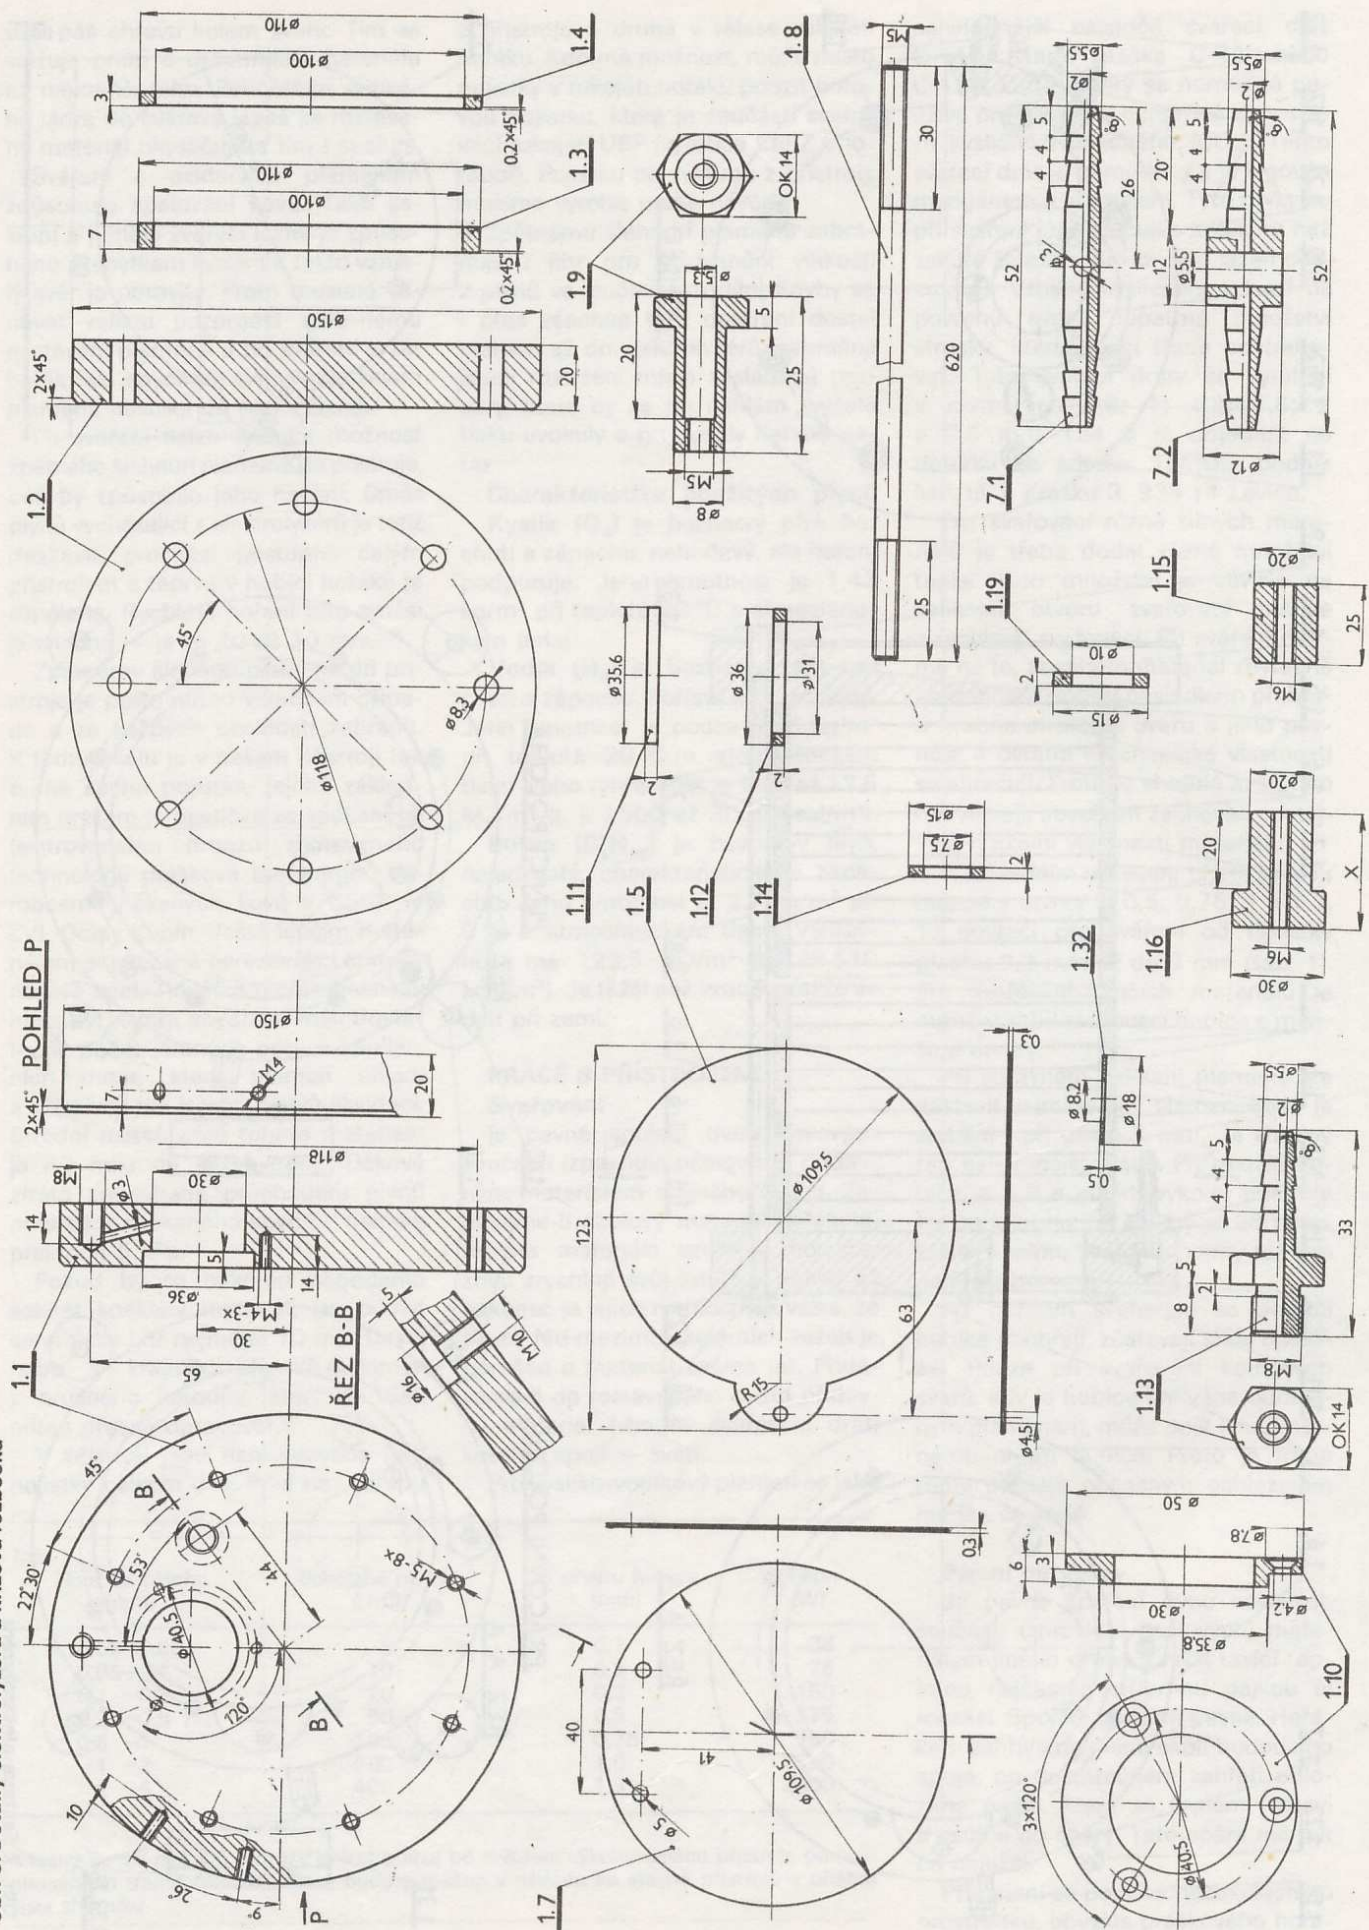



## Rozpiska materiálu

Č.	Součást	ks	Materiál	Rozměr (mm)
1	ELEKTROLYZÉR a+b			
1.1	Přední bočnice	2	tvrdý PVC	Ø 150–20
1.2	Zadní bočnice	2	tvrdý PVC	Ø 150–20
1.3	Kroužek	156	PVC ČSN 64 3212	TR Ø 110X5–7
1.4	Kroužek	2	ČSN 64 3212	TR Ø 110X5–3
1.5	Elektroda	2	ČSN 11 320	Ø 109,5X0,3
1.6	Elektroda	24	ČSN 11 320	Ø 109,5X0,3
1.7	Elektroda	132	ČSN 11 320	Ø 109,5X0,3
1.8	Stahovací svorník	16	ocel	Ø 5–620
1.9	Stahovací matice	16	ČSN 02 1101	M8X25
1.10	Kroužek	2	ocel	Ø 50–6
1.11	Průzor	2	PMMA	Ø 35,6X2
1.12	Těsnění průzoru	2	měkká guma	Ø 36–2
1.13	Hadicový nástavec	2	mosaz	6HR 14X33
1.14	Těsnění	2	polyetylen	Ø 12–2
1.15	Vodící válečky	14	PVC	Ø 20–25
1.16	Distanční válečky	2	PVC	Ø 30–x
1.17	Trubička	2	ocel	TR Ø 8X2–8
1.18	Trubička	2	ocel	TR Ø 8X2–10
1.19	Těsnění	2	polyetylen	Ø 15–2
1.20	Šroub	16	ČSN 02 1146	M6X20
1.21	Šroub	8	ČSN 02 1151	M4X18
1.22	Šroub	4	ČSN 02 1146	M4X20
1.23	Šroub	4	ČSN 02 1146	M3X26
1.24	Plnicí šroub	2	ČSN 02 1131	M10X15
1.25	Šroub	26	ČSN 02 1131	M4X5
1.26	Matice	8	ČSN 02 1401	M3
1.27	Matice	26	ČSN 02 1401	M4
1.28	Matice	16	ČSN 02 1401	M5
1.29	Podložka	16	ČSN 02 1702	5,3
1.30	Izolační trubice	16	ČSN 34 6551	Ø 5–580
1.31	Mikrospínač	2	typ 96 901	52X19X18
1.32	Podložka	16	ocel	P 0,5XØ 18

xu, který se taví spolu s pájkou a na spoji tvrdne obdobně jako struska na svaru.

Nejlépe se pracuje s pájkou stříbrnou, která má dost nízký bod tání, a proto se používá na pájení předmětů z mosazi. Obdobně se pracuje i s pájkou mosaznou, kterou se zpravidla pájí součástky ocelové. Existuje také pájka ze speciální bronzové slitiny, která taje pozvolna a dají se z ní nanášet „housenky“ jako při svařování. Tento materiál je zvlášť vhodný při opravách. Vzhledem k celosvětovému růstu cen drahých kovů, došlo k osminásobnému zvýšení ceny stříbrných pájek a tím se jejich použití stává nehospodárným. Proto je snaha nahradit stříbrné pájky pájkami lacinějšími, které neobsahují stříbro.

Může to být pájka CuP10, která poskytuje stejně pevné spoje jako pájky stříbrné. S touto pájkou však nelze pájet ocel.

### Kalení

Teploty plamene můžeme také úspěšně použít pro kalení a cementování drobných součástí. Například břitvy sekáčů, důlčků a podobných drobných nástrojů. Cementování provádíme pomocí krevní soli.

### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Při svařování vždy používáme ochranné svařecské brýle, které podstatně

snižují intenzitu záření plamene a chrání také oči před kapičkami žhavého kovu. Brýle mají zelené zbarvení; pro použití této svářečky nejlépe vyhovuje světlejší odstín skel SKARI. Je-li to nutné, použijeme také kožené rukavice, případně svářečskou zástěru.

Nikdy nepracujeme v blízkosti hořlavých látek a dbáme také na to, kam hořák a svařené, ještě žhavé součásti, odkládáme.

### VÝROBA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

**Elektrolyzéry 1 (obr. 7)** jsou nepracnější a nejobtížnější dílem celé svářečky. Proto je nutno při výrobě jejich jednotlivých součástí pracovat obzvlášť pečlivě. Styčné plochy mezi jednotlivými elektrodami (1.5; 1.6; 1.7) a kroužky (1.4; 1.3) musí být dokonale čisté a hladké, neboť vyvinuté plyny (především vodík) mají nepříjemnou schopnost pronikat i nejmenšími skulinami.

U předních bočnic 1.1 nejprve vysoustružíme Ø 150 a po přepnutí i mimostřední otvor Ø 30 se zahloubením na Ø 36 (obr. 8). Dále narýsujeme a vyvrtáme otvory a vyřežeme závit 8 X M5; 1 X M8; 1 X M10 se zahloubením na Ø 16 a 3 X M4 (pozor, neprovrtat!). Závit M8 propojíme s otvorem Ø 30 šikmým spojovacím kanálkem Ø 3. Nakonec vyvrtáme a vyřežeme

2 X M4 na obvodě; musíme dodržet polohu proti otvorům z čela!

Zadní bočnice 1.2 vyrobíme obdobně, úhlové rozteče 8X45° na Ø 118 pro otvory Ø 8,3 vrtáme shodně s bočnicí 1.1.

Kroužky 1.3 a 1.4 vysoustružíme z novodurové trubky, kterou předem nařezeme na díly dlouhé asi 200 mm. Trubku upneme do sklíčidla, napícháme, srazíme hrany 0,2 X 45° a dokončíme upíchnutí na jedno upnutí tak, aby oba boky kroužku byly navzájem přesně rovnoběžné. Pracujeme co nejpečlivěji, aby boky byly bezvadně hladké.

Styčné plochy (Ø 110/Ø 100) elektrod 1.5, 1.6 a 1.7 musí být také dokonale hladké. I rýha od rýsovací jehly může způsobit propouštění plynu.

Jednu stranu elektrod poniklujeme po předchozím poměření (zlepšíme tím životnost). Vrstva niklu musí být nejméně 20 µm (0,02 mm) silná. Kvalitu poniklování ověříme Erichsenovou zkouškou.

Druhá strana elektrody zůstane ocelová (nepokovená), nesmí na ní být ani stopa po mědi nebo niklu. Nedodržíme-li tento předpoklad, budou se při elektrolýze nanášené vrstvy odlupovat a ucpávat kanálky pro průchod plynu, což by mohlo za určitých okolností způsobit havárii přístroje.

Pokovení mědi a niklem provedeme na polotovaru větším, než je výsledný obvod elektrody; teprve potom obvod ostříháme. Na hranách totiž při tomto procesu narůstá tlustší nepravidelná vrstva, kterou musíme odstranit.

Kdo nemá možnost provést doopravdy kvalitní pokovení elektrod, může použít elektrody bez pokovení. Na straně elektrody, kde se vylučuje kyslík, dochází však k postupné destrukci ocelového plechu, a proto je třeba počítat s tím, že elektrolyzéry budou mít pouze omezenou životnost. Ověřil jsem si však, že pro kutilskou potřebu nepokovené elektrody zcela postačí.




Svorník 1.8 vysoustružíme podle obr. 8. Matice 1.9 vysoustružíme ze šroubu M8 X 25.

Kroužek 1.10 vysoustružíme, narýsujeme a vyvrtáme 3 X Ø 4,2 na rozteči shodné s bočnicí 1.1; pak otvory zahloubíme pro šroub M4.

Průzor 1.11 vysoustružíme z průhledného organického skla.

Nástavec 1.13 vysoustružíme ze šestihránu podle obr. 8. Nástavců zhotovíme osm kusů, protože je budeme potřebovat v dalších podsestavách pro rozvod plynů.



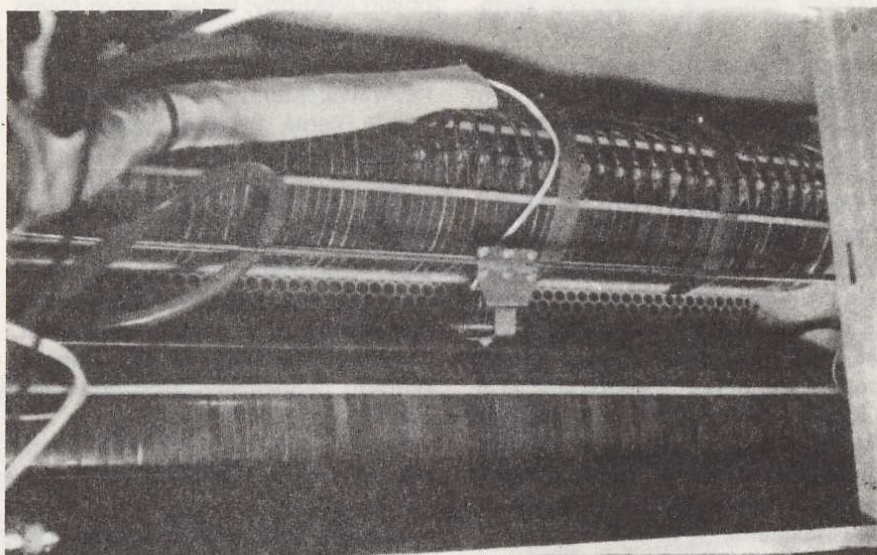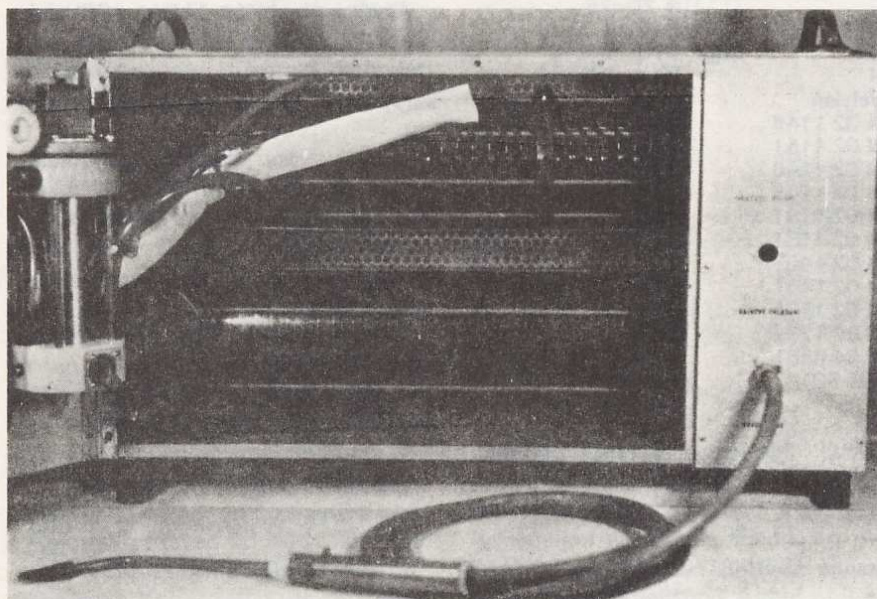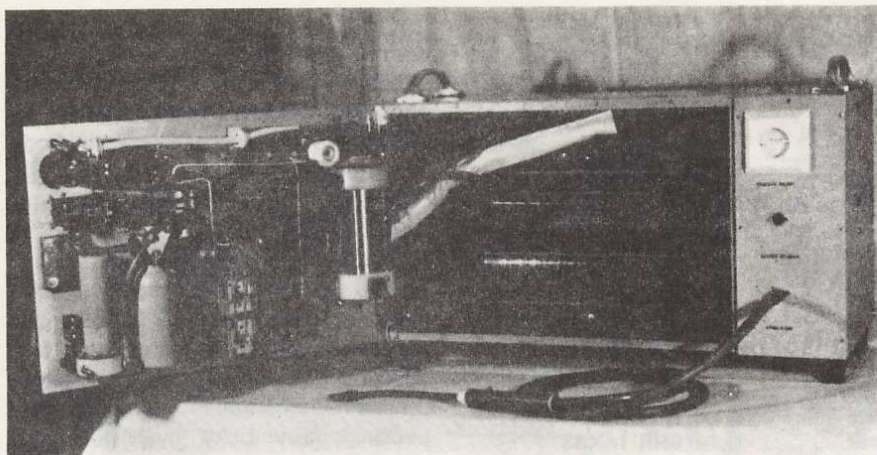

Těsnění **1.12**, **1.14** a **1.19** vysekne-  
me či vykrojíme z příslušného mate-  
riálu.

Válečky **1.15** a **1.16** slouží pro  
vedení a pootáčení elektrolyzérů. Vy-  
soustružíme je podle **obr. 8**. U distan-  
čních válečků **1.16** zarovnáme celko-  
vou délku  $x$  až po smontování obou  
elektrolyzérů a po jejich nasazení do

sestaveného krytu **16**. Slouží k axiální-  
mu zajištění obou elektrolyzérů.

Trubičky **1.17** a **1.18** předvrtáme  
na výsledný průměr otvoru 4,2, upích-  
neme a zarovnáme na délku.

Po zhotovení všech dílů dokonale  
odmastíme kroužky **1.3**; **1.4** a elektro-  
dy **1.5**; **1.6** a **1.7** a můžeme začít  
s montáží. První smontujeme dolní

elektrolyzér **1b** bez regulace výkonu.  
Do přední bočnice **1.1** nasadíme  
svorníky délkou závitů 25 mm a  
z druhé strany nasadíme podložku  
**1.29**, kterou zajistíme maticí **1.28**. Na  
svorníky nasuneme izolační trubičky  
**1.30** a začneme skládat kroužky  
a elektrody. Polohu připojovacích ok  
u elektrod **1.5** a **1.6** budeme oriento-  
vat vlevo od horních otvorů pro násta-  
vec **1.13**. Průchozí kanálky  $2 \times \varnothing 5$  pro  
prostup plynu elektrolyzérem tak vy-  
dou nahoru k nástavci **1.13**. Nejprve  
položíme kroužek **1.4** a na něj elek-  
trodu **1.6** poniklovanou stranou vzhů-  
ru. Dále budeme ukládat střídavě  
kroužky **1.3** a elektrody **1.7** vždy po-  
niklovanou stranou vzhůru a nakonec  
dáme elektrodu **1.5**. Celkem tedy vlo-  
žíme 79 elektrod:  $1 \times 1.6$ ;  $77 \times 1.7$   
a  $1 \times 1.5$ , čímž vznikne 78 článků.  
Nakonec přiložíme zadní bočnici **1.2**,  
nasadíme podložky a jemně dotáhne-  
me maticemi **1.9**. Potom dorovnáva-  
me kroužky s elektrodami pravítkem  
a měříme vzdálenosti mezi oběma  
bočnicemi v různých polohách po  
obvodu, abychom články měli stažené  
rovnoměrně. Nakonec sestavíme prů-  
zor a hadicový nástavec a můžeme  
provést tlakovou zkoušku.

Druhý elektrolyzér **1a**, který bude  
umístěn nahoře a lze u něj regulovat  
vyvíjení plynů, budeme montovat  
obdobně s tím rozdílem, že první  
elektrodu **1.6** položíme ocelovou stra-  
nou nahoru, potom ukládáme střídavě  
kroužky **1.3** a elektrody **1.7** vždy oce-  
lovou stranou vzhůru až na třicá-  
týčtvrtý kroužek **1.3** dáme elektrodu  
**1.6**, pak kroužek **1.3** a elektrodu **1.7**  
a tak dále ob jeden článek budeme  
střídat elektrody **1.6** a **1.7** až do  
plného počtu článků. Jako poslední  
položíme elektrodu **1.5** poniklovanou  
stranou dolů. Další montáž elektroly-  
zérů **1a** dokončíme stejně jako u dol-  
ního elektrolyzérů.

Oba elektrolyzéry jsou v přístroji  
umístěny otočně na vodících válec-  
cích **1.15** a **1.16**, takže jimi lze pooto-  
čit o  $45^\circ$  z pracovní polohy do plnicí  
polohy a zpět.

Elektrické blokování svářečky, kdy  
elektrolyzéry nejsou v pracovní polo-  
ze, zajišťují mikrospínače **1.31**. Jsou  
přípevněny k levé boční stěně krytu  
pomocí šroubků **1.23** a matic **1.26**.  
Na obvodu přední bočnice jsou při-  
pevněny dorazové trubičky **1.17**  
a **1.18**, které dovolí pootočení válce  
pouze o  $45^\circ$  a zároveň spínají mikro-  
spínač v pracovní poloze elektrolyzé-  
ru.

K přípravě elektrolytu pro elektroly-  
zéry použijeme hydroxidu draselného



(KOH) podle ČSN 68 4711, jakost čistý, který před rozpuštěním nejprve opláchneme destilovanou vodou a tím jej zbavíme uhlíčitanu, který se vytvořil na jeho povrchu. Pro přípravu elektrolytu použijeme skleněnou či porcelánovou nádobu, vždy dokonale čistou. Elektrolyt budeme připravovat třicetiprocentní, to znamená, že pro jeden elektrolyzátor rozpustíme 2 kg KOH ve 3 l destilované vody. KOH se v destilované vodě rozpouští dobře, ale uvolňuje se při tom značné množství tepla. Proto při práci s hydroxidem draselným dbáme na dodržování těchto pravidel: Po dobu práce s roztokem (louhem) používáme ochranných brýlí a rukavic. Při manipulaci máme vždy po ruce některý z těchto neutralizačních roztoků: 1 %ní roztok kyseliny octové, 2 %ní

roztok kyseliny borité nebo 3 %ní roztok kyseliny citronové. Při mimovolném potřísnění nejprve kapičku opláchneme proudem vody. Při nechtěném požití louhu dáme postiženému vypít větší množství 1 %ního roztoku kyseliny octové (pokud možno ledově chladné) nebo velké množství zředěné citronové šťávy.

Pro plnění elektrolytem nastavíme válce do plnicí polohy a pak plníme pomocí tenké hadičky, kterou vsuneme do otvoru pro plnicí šroub **1.24**. Nádobku s elektrolytem musíme postavit výše, než je elektrolyzátor. Plnění trvá dost dlouho a je nutné proces často kontrolovat. Elektrolyzéry naplníme až na maximální stav hladiny, tj. 5 mm pod horní okraj průzoru v pracovní poloze. Při elektrolyze se voda rozkládá, louh se koncentruje

a tak při poklesu až na minimální stav hladiny, tj. 15 mm nad spodní okraj průzoru v plnicí poloze, musíme hladinu doplnit, ovšem již pouze destilovanou vodou. Toto doplňování provádíme větší injekční stříkačkou s jehlou. K výrobě 1 m<sup>3</sup> H<sub>2</sub> a 0,5 m<sup>3</sup> O<sub>2</sub> je teoreticky třeba 805 g destilované vody.

Při práci s louhem nikdy nesmíme použít předměty z hliníku, neboť je louh i vyvíjený plyn silně rozrušují. I v plynu jsou totiž rozptýleny mikroskopické částice louhu. Proto v celém přístroji nesmíme použít součástek z hliníku tam, kde by přišly do styku s louhem nebo plynem.

Výrobu dalších dílů svářečky popíšeme v příštím sborníku.

Konstrukci MILOSLAVA ZELINKY  
POPSAL JIŘÍ ŠRÁMEK

